

ALGEMENE INFORMATIE

Job Site Name	Edith Bastiaensens	Zakelijke lijn	General Repair
Klantnaam (facturering)	Edith Bastiaensens	Techniker	Johan Nuyts
Contact person(on-site)	Edith Bastiaensens	Work Date(Actual)	6-12-2023
Customer / Company address(on-site)	Kromvenlaan 36 2960 Brecht 04	Contract nummer	-
Werkopdracht	WOG_BEHEA23Z662799	Tegen betaling	C: Betalend
Work schedule ID	WS01069712		

UITRUSTING OVERZICHT

Toesteltype	EHS04P30BA
Serienummer	5006500000083
Klantreferentie	-
Resultaat voortgang(Code)	Werk voltooid

VEILIGHEIDSBEOORDELINGEN

Werkvergunning	Ja	Elektrische risico's	Ok
Werkgebied	Ja	Mechanische risico's	Ok
Veilige in- en uitgang	Ok	Besloten ruimte	OK
Chemische risico's	Ok	Lawaai	Ok
Voldoende licht aanwezig	Ok	Brandgevaar	Ok
Orde en netheid	Ok	Weersomstandigheden	Ok
Werken op hoogtes	Ja	Gereedschap, apparatuur en documentatie	Ja
Maatregelen om vallen te voorkomen	Ok	Gereedschap & uitrusting in goede staat	Ok
Maatregelen voor vallende voorwerpen	Ok	Beschermingsmiddelen in goede staat	Ok
Veiligheidsinformatiebladen	Ok	Ladingen verplaatsen	Ok
Werk instructie	Ok		
De taak wordt beoordeeld als	Veilig		
Opmerkingen / getroffen maatregelen:	-		

ONDERDELEN GEBRUIKT

Artikelcode	5039401
Beschrijving	COUPLING
Gebruikte Hoeveelheid	0.00
Getroffen toestel	EHS04P30BA

CONCLUSIONS

Outdoor unit : ERLQ004CAV3

Mfg NO : J117719

Mfg DATE : 2018.01

Indoor unit : EHS04P30BA

Mfg NO : 5006500000083

Mfg DATE :

1 Reden van de interventie/klacht van de klant:

Geen verwarming en warm water, berging stond onder water en de zekering springt, foutcode 8005

2 Vaststelling ter plaatse:

Toestel staat zonder waterdruk bij aankomst

3 Uitgevoerde werken/controles:

Bijvullen van de waterdruk tot 1,5 bar, aan de unit is geen zichtbare lek, aan het overdrukventiel hangt olie

Zekering van de buitenunit springt

Uitmeggeren van de buitenunit, de compressor ligt aan de massa.

Zoeken van de reden van de kortsluiting van de compressor

De koeltechnische leidingen zitten vol met water

De platenwisselaar is stuk gegaan waardoor het cv water in de koeltechnische kring is gekomen waardoor de compressor is defect gegaan

4 Gebruikte wisselstukken

geen

5 Opmerkingen:

Klant gaat nog bekijken of hij deze installatie nog gaat herstellen

RECOMMENDATIONS

6 Nog uit te voeren

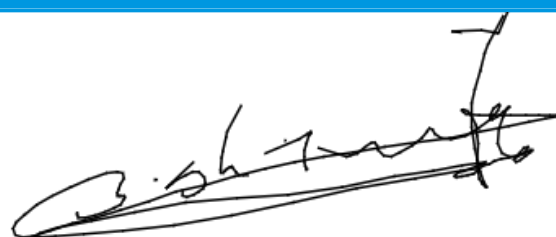
Offerte maken aan de klant

Vervangen van de platenwisselaar

Vervangen van de koeltechnische leidingen

Vervangen van de buitenunit

Vacumeren van de installatie en deze terug in dienst stellen

JOHAN NUYTS**BASTIAENSENS****Head Office**

Avenue Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23

Agency Gent

Schoonzichtstraat 1/0201
B - 9051 Sint Denijs Westrem
T +32 (0)9 244 66 44

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30

Luxembourg Branch

Rue de l'Industrie 22 boîte B201,8
L - 8399 Windhof (Koerich)
T +352 (0) 26 30 68 01